

## Акт осмотра автомобиля

Заказчик: МБУ "Единая диспетчерская служба г.Белогорск"	Телефон 2-38-11
Автомобиль Hyundai ix55	Номер кузова KMНNU81CP9U104808
Гос номер B696HT 28RUS	Номер двигателя G6DA9A371146
Год выпуска 2009	Пробег 475698 км

## АВТОСЕРВИС

ИП Терещенко Максим  
Владимирович  
ИНН 281100336235  
ОГРН 319280100028035  
676850 Амурская обл. г.Белогорск  
ул. Кирова 180

Автомобиль Hyundai ix55 поступил с жалобой на сильны стук двигателя при запуске, по мере прогрева двс звук ослабеваает. Для определения источника посторонних звуков были проведены следующие мероприятия были демонтированы свечи зажигания и поддон двс. Это позволило выявить значительный люфт одного из поршней относительно оси движения и значительное количество стружки в поддоне. Что в свою очередь дает основание утверждать о повреждении шатунных вкладышей и коленчатого вала. для более точной калькуляции требуемого ремонта необходим полный разбор двс но из имеющихся сведений и примерного набора требующих замены деталей (коленчатый вал, шатун, поршневая группа, поршневые кольца, шатунные и коренные вкладыши, комплект цепи грм, ремкомплект двс) могу предположить что стоимость такого ремонта будет значительно больше 500 тысяч рублей.

Заказ принял



Терещенко Максим Владимирович

(Ф.И.О., должность)